


1.

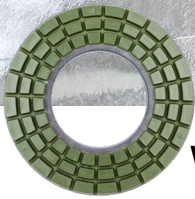


WAFFEL 50

Podlahu polejte vodou a začnite prvý krok brúsenia podlahy WAFFLOM zrnitosti 50. Kvôli kvalite výsledného povrchu doporučame 2 prechody v každom smere do kríža.

V prvom kroku sa tvorí najväčšie množstvo kalu. Preto ak je potrebné, pridávajte vodu na suché miesta. Po skončení vysajte z podlahy kal a znova polejte vodou.


2.

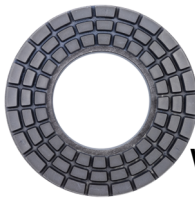

WAFFEL 100

Po vybrúsení zrnitosťou 100 vysajte z podlahy kal a znova polejte vodou. Nasadte WAFFLE so zrnitosťou 220.

3.

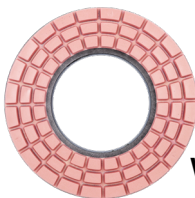

WAFFEL 220

Po skončení zrnitosti 220 je potrebné z podlahy dôkladne odstrániť všetok kal a vyčistiť ju tak, aby nezostali na povrchu zaschnuté zvyšky kalu.

Na čistenie doporučujeme dvomi prechodmi na podlahovom automate, ktorý má zapnutú funkciu umývania s kefami.

4.




HARD

Postrekovačom nastriekajte HARD a mikrovláknom ho rozotrite. Uistite sa, že povrch zostáva mokrý a lesklý aspoň 15 minút. Na suché miesta znova pridajte HARD. Po 2 hodinách podlahu len polejte vodou a pokračujte ďalším krokom brúsenia WAFFLAMI 400.




5.

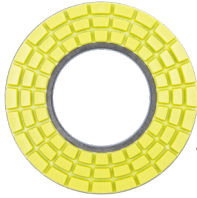

WAFFEL 400

Vysajte podlahu, nalejte vodu a nasadte WAFFLE 800.

6.

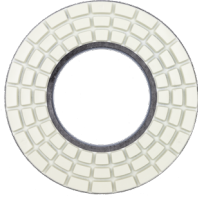


WAFFEL 800

Po skončení leštenia je potrebné z podlahy znova vysať kal a vyčistiť tak, aby nezostali na povrchu zaschnuté zvyšky kalu.

Čistenie doporučujeme dvomi prechodmi na podlahovom automate, ktorý má zapnutú funkciu umývania s kefami.

7.

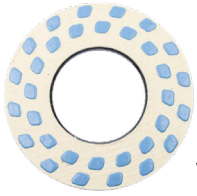


V-HARR 1800

S nástrojmi V-HARR sa pracuje na sucho. Očistite stroj od prachu a nasadte nástroje V-HARR 1800.

Po vyleštení nasadte V-HARR 3500 a pokračujte v leštení.

8.

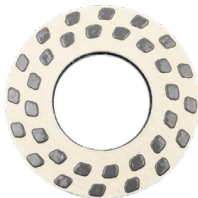

V-HARR 3500

Po ukončení leštenia a pred impregnáciou podlahu dôsledne niekoľko krát umyte aby ste odstránili prach z povrchu.

9.



GLOSS SHIELD

**GLOSS SHIELD:** pre najvyšší stupeň ochrany a lesku. Nízkotlakovým postrekovačom naneste prvú vrstvu GLOSS SHIELD v množstve, ktoré pokrýva povrch, ale nevytvára kaluže a fialové flaky. Výrobok rovnomerne rozotrite v tenkej vrstve pomocou mikrovlákna, ktoré je potrebné pred použitím navlhčiť. Po zaschnutí zaleštite vysokorýchlostnou leštičkou. Spotreba:

Prvá vrstva: 25-40 m<sup>2</sup>/l

Druhá vrstva: 40-80 m<sup>2</sup>/l